

**D STEINEL Vertrieb GmbH**  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzbrock-Clarholz  
Tel: +49/5245/448-188  
Fax: +49/5245/448-197  
www.steinell.de

**A Steinel Austria GmbH**  
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2  
A-1220 Wien  
Tel.: +43/1/2023470  
Fax: +43/1/2020189  
info@steinel.at

**CH PUAG AG**  
Oberebenstrasse 51  
CH-5620 Bremgarten  
Tel.: +41/56/6488888  
Fax: +41/56/6488880  
info@puag.ch

**GB STEINEL U.K. LTD.**  
25, Manasty Road · Axis Park  
Orton Southgate  
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP  
Tel.: +44/1733/366-00  
Fax: +44/1733/366-701  
steinel@steinel.co.uk

**IRL Socket Tool Company Ltd**  
Unit 714 Northwest Business Park  
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15  
Tel.: 00353 1 8809120  
Fax: 00353 1 8612061  
info@sockettool.ie

**F STEINEL FRANCE SAS**  
ACTICENTRE - CRT 2  
Rue des Farnards - Bât. M - Lot 3  
F-59818 Lesquin Cedex  
Tél.: +33/3/20 30 34 00  
Fax: +33/3/20 30 34 20  
info@steinelfrance.com

**NL Van Spijk B.V.**  
Postbus 2  
5688 HP OIRSCHOT  
De Scheper 402  
5688 HP OIRSCHOT  
Tel. +31 499 571810  
Fax. +31 499 575795  
info@vanspijk.nl  
www.vanspijk.nl

**B VSA Belgium**  
Hagelberg 29  
B-2440 Geel  
Tel.: +32/14/256050  
Fax: +32/14/256059  
info@vsabelgium.be  
www.vsabelgium.be

**L Minusines S.A.**  
8, rue de Hogenberg  
L-1022 Luxembourg  
Tél. : (00 352) 49 58 58 1  
Fax : (00 352) 49 58 66/67  
www.minusines.lu

**E SAET-94 S.L.**  
C/ Trepadella, nº 10  
Pol. Ind. Castellbisbal Sud  
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)  
Tel.: +34/93/772 28 49  
Fax: +34/93/772 01 80  
saet94@saet94.com

**I STEINEL Italia S.r.l.**  
Largo Donegani 2  
I-20121 Milano  
Tel.: +39/02/96457231  
Fax: +39/02/96459295  
info@steinel.it  
www.steinel.it

**P Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.**  
Zona Industrial Vila Verde Sul,  
Rua D, n.º 11  
P-3770-305 Oliveira do Bairro  
Tel.: +351 234 484 031  
Fax: +351 234 484 033  
pronodis@pronodis.pt  
www.pronodis.pt

**S KARL H STRÖM AB**  
Verktygsvägen 4  
S-553 02 Jönköping  
Tel.: +46/36/31 42 40  
Fax: +46/36/31 42 49  
www.khs.se

**DK Roliba A/S**  
Hvidkærvej 52  
DK-5250 Odense SV  
Tel.: +45 6593 0357  
Fax: +45 6593 2757  
www.roliba.dk

**FI STC-Trading Oy**  
Konalantie 47 A  
FI-00390 Helsinki  
Tel.: +358 9 682 4180  
Fax: +358 9 682 41877  
mail@stctrading.fi · www.stctools.fi

**N Vilan AS**  
Olaf Helsettsvei 8  
N-0694 Oslo  
Tel.: +47/22/72 50 00  
post@vilan.no  
www.vilan.no

**GR PANOS Lingonis + Sons O. E.**  
Aristofanous 8 Str.  
GR-10554 Athens  
Tel.: +30/210/321 20 21  
Fax: +30/210/321 86 30  
lygonis@otenet.gr

**TR ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNİK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.**  
Tersane Cad. No: 48  
34420 Karaköy / İstanbul  
Tel. +90/212/2920664 Pbx.  
Fax. +90/212/2920665  
info@atersan.com · www.atersan.com

**CZ ELNAS s.r.o.**  
Oblekovice 394  
CZ-671 81 Znojmo  
Tel.: +420/5 15/22 01 26  
Fax: +420/5 15/24 43 47  
info@elnas.cz · www.elnas.cz

**PL „LL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**  
Byków, ul. Wrocławska 43  
PL-55-095 Mirków  
Tel.: +48 71 3980818  
Fax: +48 71 3980819  
elektro@langelukaszuk.pl

**H DINOCOOP Kft**  
Radvány u. 24  
H-1118 Budapest  
Tel.: +36/1/3193064  
Fax: +36/1/3193066  
dinocoop@dinocoop.hu

**LT KVARCAS**  
Neries krantine 32  
LT-48463, Kaunas  
Tel.: +370/37/408030  
Fax: +370/37/408031  
info@kvarcas.lt

**EST Fortronic AS**  
Tõöstuse tee 10,  
EST-61715, Tõrvandi,  
Ülenurme vald, Tartumaa  
Tel.: +372/7/475208  
Fax: +372/7/367229  
info@fortronic.ee  
www.fortronic.ee

**SLO ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.**  
Suha pri Predosljah 12  
SLO-4000 Kranj  
PE GRENC 2  
4220 Škofja Loka  
Tel.: 00386-4-2521645  
GSM: 00386-40-856555  
info@elektroprojektplus.si  
www.priporocam.si

**SK NECO SK, A.S.**  
Ružová ul. 111  
SK-01901 Ilava  
Tel.: +421/42/4 45 67 10  
Fax: +421/42/4 45 67 11  
neco@neco.sk  
www.neco.sk

**RO Steinel Distribution SRL**  
Parc Industrial Metrom  
RO-500269 Brasov  
Str. Carpatilor nr. 60  
Tel.: +40(0)268 53 00 00  
Fax: +40(0)268 53 11 11  
www.steinel.ro

**HR Daljinsko upravljanje d.o.o.**  
Bedriča Smetane 10  
HR-10000 Zagreb  
t/ 00385 1 388 66 77  
f/ 00385 1 388 02 47  
daljinsko-upravljanje@inet.hr  
www.daljinsko-upravljanje.hr

**LV AMBERGS SIA**  
Brivibas gatve 195-16  
LV-1039 Riga  
Tel.: 00371 67550740  
Fax: 00371 67552850  
www.ambergs.lv

**BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД**  
Бул. Климент Охридски № 68  
1756 София, България  
Тел.: +359 2 700 45 45 4  
Факс: +359 2 439 21 12  
info@tashev-galving.com  
www.tashev-galving.com

**RUS Инструмент**  
Представитель в России:  
Телефон: (495) 543-9700  
info@steinel-russia.ru  
www.steinel-russia.ru

**CN Fustar Trading Co. Ltd.**  
B, 5/F, Wing Lok Street  
Trade Centre  
235 Wing Lok Street  
Sheung Wan, Hong Kong  
Tel.: +852 2543 3440  
Fax: +852 2854 1798  
info@fustar.com.hk  
www.fustar.com.hk

110049387\_06/2016\_ J Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.





Information  
HG 2520 E

# HG 2520 E



# HG 2520 E

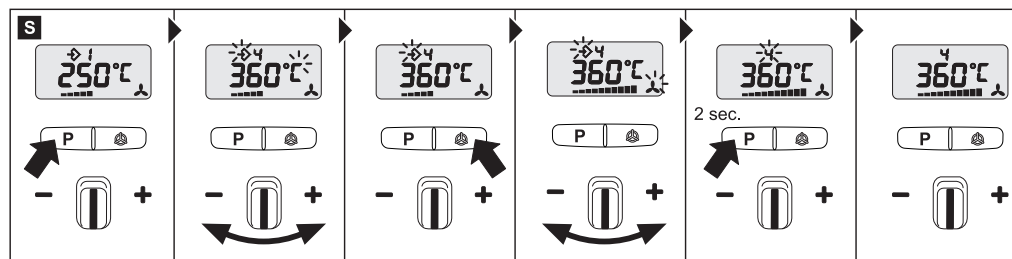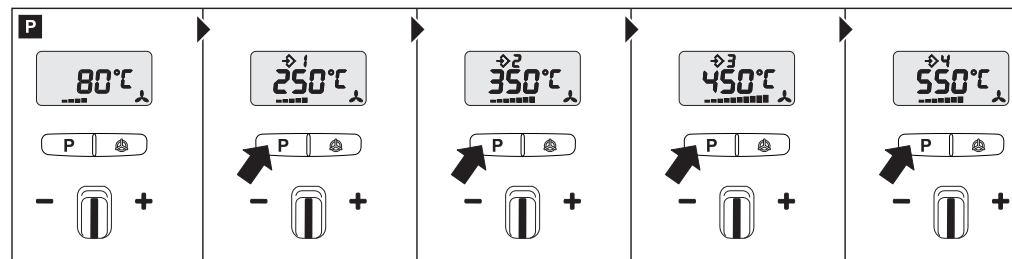

## Oversettelse av original bruksanvisning

Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen før du bruker apparatet. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom apparatet håndteres korrekt.

Vi håper du vil ha stor glede av din nye varmluftpistol.

## Sikkerhetsmerknader

**Les disse merknadene nøye før apparatet tas i bruk. Apparatet kan utgjøre en farekilde dersom bruksanvisningen ignoreres.**

Ta hensyn til disse grunnleggende sikkerhetstiltakene for bruk av elektrisk verktøy. På denne måten unngår du elektrisk støt og reduserer faren for skader og brann. Benytt apparatet med omhu for å unngå brann eller personskader. Før apparatet tas i bruk, må det kontrolleres for eventuelle skader (tilkoblingsledning, hus etc.). Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet.

Apparatet må ikke brukes uten tilsyn.

Barn må holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

### Første gangs bruk

Ved første gangs bruk kan det sive ut litt røyk. Røyken oppstår fordi varmen gjør at bindemidler i isolasjonsfolien frigjøres. Dette skjer kun når apparatet tas i bruk for første gang. Still apparatet på støtten, slik at røyken slipper ut fort. Ved første gangs bruk bør omgivelsene der du arbei-

## Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og oppbevar det sammen med apparatet.

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår godkjenning.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

der luftes godt. Røyken som slipper ut, er ikke skadelig.

### Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.



Elektrisk verktøy må aldri utsettes for regn. Ikke bruk elektrisk verktøy når det er fuktig eller i fuktige/våte omgivelser. Vær forsiktig ved bruk av apparatene i nærheten av brennbare materialer. Ikke hold apparatet for lenge mot ett og samme punkt. Ikke bruk apparatet i potensielt eksplosive omgivelser. Varmen fra apparatet kan ledes til brennbare materialer som befinner seg under overflaten.

### Unngå elektrisk støt.



Unngå å berøre jordete deler som f.eks. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap. Ikke la apparatet ligge uten tilsyn så lenge det er på.

## Sikkerhetsmerknader

### Oppbevar verktøyet på et sikkert sted.



La apparatet ligge på støtten til avkjøling før det legges bort. Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares i tørre, stengte rom og utilgjengelig for barn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farene ved bruk av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

### Verktøyet må ikke overbelastes.



Du arbeider best og sikrest innenfor angitt effektområde. Ikke bær verktøyet i ledningen, og ikke dra i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.

### Vær oppmerksom på giftig gass og antennelsesfare.



Under bearbeiding av plast, maling og lignende materialer kan det oppstå giftige gasser.

Vær oppmerksom på brann- og eksplosjonsfare.

For din egen sikkerhets skyld bør du kun bruke tilbehør og tilleggsapparater som er nevnt i bruksanvisningen eller som anbefales av verktøysprodusenten.

Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som står oppført i bruksanvisningen eller i katalogen, kan medføre fare for personskader.

### Reparasjoner skal kun utføres av elektriker.



Dette elektriske verktøyet oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Reparasjoner skal kun utføres av elektriker, noe annet vil kunne medføre fare for brukeren.

## Sikkerhetsmerknader

### Restvarmevisning 5

Restvarmevisningen er et optisk varsel for å unngå skader som kan oppstå dersom det varme luftrøret kommer i kontakt med hud. Restvarmevisningen fungerer også når kontakten er trukket ut!

Når apparatet har vært i drift i 90 sekunder, er indikatoren aktiv. Den blinker helt til temperaturen ved luftrøret har sunket til under 60 °C i romtemperatur. Dersom apparatet er på i mindre enn 90 sekunder, er restvarmevisningen ikke aktiv. Uansett er brukeren ansvarlig. Vær alltid forsiktig ved bruk av varmluftpistolen.

### Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene sammen med apparatet.

### For din sikkerhet

**Apparatet er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse:** Termosikringen slår apparatet helt av ved overbelastning.

## Apparatbeskrivelse - oppstart


**Vær oppmerksom på følgende:** Avstanden til arbeidselementet er avhengig av materialtype og planlagt driftsmåte. Foreta alltid en test først for å fastslå luftstrøm og temperatur. Du kan styre varmluften helt nøyaktig ved hjelp av dyser som kan settes på (se tilbehørsiden i omslaget).

**Vær forsiktig når de varme dysene skal byttes ut!** Hvis du bruker varmluftpistolen stående, må du påse at den står sikkert og stødig på et rent underlag. Når apparatet slås på, senkes spenningen for en kort periode. Ved dårlige strømnettforhold kan dette påvirke andre apparater. Er nettimpendansen under 0,35 Ohm, vil det ikke oppstå forstyrrelser.

### 1. Igangsetting

Apparatet slås av og på med PÅ/AV-bryteren  på baksiden av håndtaket. Joysticken  regulerer temperaturen og luftstrømmen eller vifteturallet.


### 2. Temperaturinnstilling

Temperaturen kan innstilles innenfor et område på 50-700 °C ved hjelp av joysticken med LCD-display. Aktuell temperatur måles ved utgangen av luftrøret og vises på displayet. Joysticken  fungerer som innlesningstast med pluss-/minusfunksjon.

Med et kort trykk på joystickens «+/-»-tast øker eller reduserer du innstilt verdi med 10 °C. Med et langt trykk på joysticken nås ønsket temperaturverdi raskere. Avhengig av valgt turtall/luftstrøm trenger viften et par sekunder for å nå innstilt verdi etter at ønsket temperatur er nådd. Innstilt nominell temperatur vises på displayet i tre sekunder. Deretter vises faktisk temperatur. „°C/°F“-tegnet blinker helt til ønsket temperatur er oppnådd.

Ønsker du å stille inn temperaturen på nytt, kan du bevege joysticken. På denne måten øker eller reduserer du verdien. Når varmluftpistolen blir slått av, lagres den temperaturverdien som ble innstilt sist.

### 3. Stille inn luftstrøm

For å endre luftstrømmen, må du først trykke på tasten for luftstrømmodus . Viftesymbolet blinker. Deretter kan du bruke joysticken til å stille inn ønsket verdi. Foretas det ingen endring av luftstrømmen i løpet av fem sekunder, avsluttes modus for luftstrøminnstilling automatisk. Dersom brukeren trykker på luftstrømtasten igjen etter at luftstrømmen er innstilt, avsluttes modus for luftstrøminnstilling omgående. Luftstrømmen varierer fra min. 150 l/min til maks. 500 l/min.



### 4. Programdrift [P]

Apparatet har fire standardprogrammer for de vanligste arbeidsformene. Trykk på tasten «P» for programdrift. Nå vises tallet 1 for program 1. Ved å trykke på programtasten på nytt kommer du til programmene 2 - 4. Trykker du enda en gang, kommer du tilbake til normal drift.

## Forhåndsinnstilte programmer

Program	Temperatur °C	Luft l/min
1	250	ca. 350
2	350	ca. 400
3	450	ca. 500
4	550	ca. 400

### 5. Lagringsfunksjon [S]

Verdiene for de fire programmene kan endres og lagres ved behov. For å gjøre dette, trykker du på programtasten «P»  inntil du kommer til programmet du vil endre. Deretter stiller du inn ønsket temperatur og luftstrøm. Symbolet for lagring  blinker på LCD-displayet og signaliserer at valgt program er blitt endret. Du lagrer denne innstillingen i brukerprogrammet ved å trykke på og holde inne programtasten. Symbolet for lagring fortsetter å blinke i ca. to sekunder. Når symbolet lyser uten å blinke, er de oppgitte verdiene lagret i programmet. Du kommer tilbake til normal drift igjen ved å trykke på programtasten inntil programsymbolet ikke lenger vises på displayet.

### Temperaturmåling på arbeidsstykket


Du kan bruke STEINEL temperaturskanner HG Scan PRO (art.nr.: 007690) til å måle temperaturen på arbeidsstykket.

### Varmeelement






Varmluftpistolen HG 2520 E kan slås av rett etter bruk. Det er ikke nødvendig med noen avkjølingsfase etter arbeidet. Denne fremgangsmåten påvirker ikke levetiden til varmeelementet.
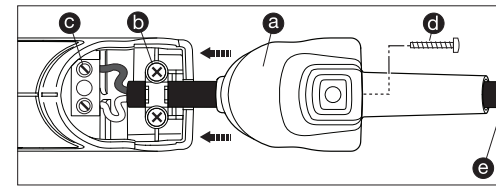
## Reparasjon

### Skifte av ledning 13




Er strømledningen skadet, kan den lett skiftes ut uten at du behøver å åpne huset:

1. **Viktig** Påse at apparatet er uten strøm.
2. Løsne skruen  og trekk av dekslet .
3. Løsne strekkavlastningen .
4. Løsne nettklemmen .
5. Trekk ut ledningen .
6. Legg i ny ledning og følg bruksanvisningen i motsatt rekkefølge (1. Skru fast nettklemmene osv.) igjen.

## Bytte av varmeelement

Varmeelementet til HG 2520 E er påmontert og kan byttes ut med få håndgrep.

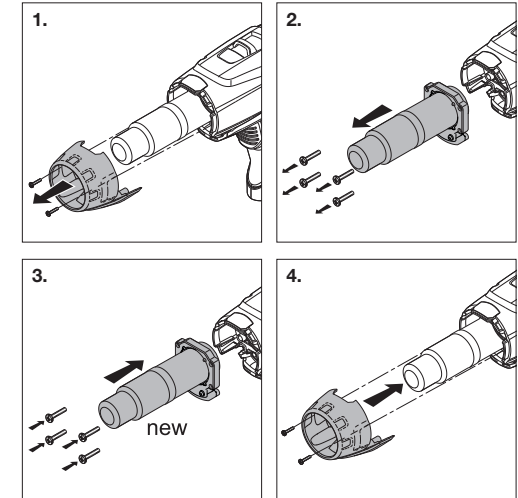

1. **Viktig!** Påse at apparatet er uten strøm.
2. Løsne skruen fra beskyttelsesrøret (**fig. 1**).
3. Ta av beskyttelsesrøret (**fig. 1**).
4. Løsne de fire skruene på enden av luftrøret (**fig. 2**).
5. Trekk ut varmeelementet og skift det ut med et nytt varmeelement (**fig. 2/3**).
6. Skru på varmeelementet igjen (**fig. 3**).
7. Skru beskyttelsesrøret på (**fig. 4**).

## LOC-funksjon

HG 2520 E har en Lockable Override Control-funksjon (LOC) som forhindrer at valgt innstilling utilsiktet justeres. Ta kontakt med vår service på +47/22725000 dersom du ønsker å vite hvordan LOC-funksjonen stilles inn.



## Apparatets elementer

- |   |   |
|---|---|
| 1 Luftrør av rustfritt stål                                 | 8 Tast for luftstrømmodus                       |
| 2 Avtakbart beskyttelsesrør                                 | 9 Programtast og lagretast                      |
| 3 Avtakbar hette for feste av temperaturskanner HG Scan PRO | 10 Joystick (regulerer temperatur og luftstrøm) |
| 4 Oppheng   | 11 Luftinntak                                   |
| 5 Restvarmevisning  | 12 PÅ/AV-bryter                                 |
| 6 LCD-display   | 13 Ledningen kan skiftes ut                     |
| 7 Mykt, skliskikert belegg for bedre stødighet              | 14 Belastbar gummikabel                         |
|   | 15 Behagelig mykt håndtak                       |

## Tekniske spesifikasjoner

Spenning	220-230 V, 50/60 Hz
Effekt	2300 W
Temperatur	50-700 °C, trinnløst justerbar
Luftstrøm	150-500 l/min, trinnløst justerbar
Lufttrykk	4000 Pa
Ø utblåsningsrør	30 mm, bruk av Professional-dyser
Levetid motor	Ca. 10 000 t
Restvarmevisning	Ja
Nettledning	H07 RN-F 2X1 3,0M
Kapslingsklasse (uten jordledningstilkobling)	II
Termosikring	Ja
Emisjonslydtrykknivå	≤ 70dB (A)
Samlet vibrasjonsverdi	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> / K = 0,08 m/s <sup>2</sup>
Vekt uten nettledning	0,84 kg

Med forbehold om tekniske endringer

## Bruksområder

Nedenfor vises enkelte bruksområder for varmluftpistolen fra STEINEL. Dette utvalget setter på ingen måte grensene for bruk av pistolen. Du kommer sikkert på flere muligheter.

- Behandling av folier innen reklame og foliering av kjøretøy.
- Sveising av folier og presenninger.
- Sveising av PVC-gulvbelegg og linoleum
- Bearbeiding av alle termoplastiske harde materialer innen kunststoff- og beholderkonstruksjon.

- Forme termoplastiske kunststoffer.
- Tørke fuktige overflater.
- Aktivere og løsne lim og smeltelim.
- Alle former for tørke- og oppvarmingsprosesser.
- Glatte ut skinn.

Hjelp til valg av riktig sveisetråd ved sveising av plast		
Materiale	Brukstyper	Kjennetegn
<b>Hard PVC</b>	Rør, beslag, plater, elementprofiler, tekniske formdeler 300 °C sveisetemperatur	Forkuller i flamme, stikkende lukt; skrapende lyd
<b>Hard PVC (HDPE)</b> polyetylen	Baljer, kurver, kanner, isoleringsmateriale, rør 300 °C sveisetemperatur	Klar, gul flamme, dråpen brenner videre, lukter som utblåst stearinlys; skrapende lyd
<b>PP</b> polypropylen	HT-avløpsrør, plastseter, emballasje, bildeler 250 °C sveisetemperatur	Klar flamme med blå kjerne, dråpen brenner videre, stikkende lukt; skrapende lyd
<b>ABS</b>	Bildeler, apparatus, koffertar 350 °C sveisetemperatur	Svart røyk i flak, søtlig lukt; skrapende lyd

## Tilbehør (se bildet på side 2)

Din forhandler har et stort utvalg å by på.

- |           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| <b>1</b>  | Runddyse 5 mm                             | art.nr. 092214 |
| <b>2</b>  | Runddyse 10 mm                            | art.nr. 092313 |
| <b>3</b>  | Runddyse 5 mm, forlenget                  | art.nr. 009076 |
| <b>4</b>  | Flat vinkeldyse 20x2 mm                   | art.nr. 092115 |
|           | Flat vinkeldyse 20x2 mm, rett             | art.nr. 013240 |
| <b>5</b>  | Flat vinkeldyse 40x2 mm                   | art.nr. 092016 |
| <b>6</b>  | Flat vinkeldyse 30x2 mm                   | art.nr. 011925 |
| <b>7</b>  | Flat vinkeldyse 40x2 mm, med hull         | art.nr. 009083 |
| <b>8</b>  | Flat dyse 60x2 mm til bitumen             | art.nr. 009090 |
| <b>9</b>  | Trykkrull 50 mm                           | art.nr. 093211 |
| <b>10</b> | Trykkrull 35 mm                           | art.nr. 006785 |
| <b>11</b> | Presenningsaks                            | art.nr. 010423 |
| <b>12</b> | Kilejern                                  | art.nr. 011833 |
| <b>13</b> | Sveisesømsleide                           | art.nr. 093013 |
| <b>14</b> | Sveisesko                                 | art.nr. 075316 |
| <b>15</b> | Hurtigsveisesko 3 mm                      | art.nr. 010263 |
| <b>16</b> | Hurtigsveisesko 4 mm                      | art.nr. 010270 |
| <b>17</b> | Hurtigsveisesko 5 mm                      | art.nr. 010287 |
| <b>18</b> | Hurtigsveisesko 3 mm, med smal luftspalte | art.nr. 009106 |
| <b>19</b> | Hurtigsveisesko 4 mm, med smal luftspalte | art.nr. 011765 |
| <b>20</b> | Hurtigsveisesko 5 mm, med smal luftspalte | art.nr. 011840 |
| <b>21</b> | Fugehøvel                                 | art.nr. 093112 |
| <b>22</b> | Kvartmånekniv til taktekking              | art.nr. 092917 |
| <b>23</b> | Loddereflektordyse                        | art.nr. 011871 |
| <b>24</b> | Reflektordyse 20 mm                       | art.nr. 011857 |
| <b>25</b> | Reflektordyse 35 mm                       | art.nr. 011864 |
| <b>26</b> | Sil-reflektordyse 30x20 mm                | art.nr. 010416 |
| <b>27</b> | Sil-reflektordyse 50x35 mm                | art.nr. 010409 |
| <b>28</b> | Dyse med skålformet reflektor             | art.nr. 011888 |
| <b>29</b> | HG Scan PRO                               | art.nr. 007690 |

## CE Samsvarserklæring

(se side 160)

## Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. STEINEL gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon.

Garantifristen utgjør 12 måneder hhv. 10 000 driftstimer og gjelder fra den dag apparatet ble solgt til forbruker. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien gjelder ikke ved skader som skyldes normal slitasje, skader som oppstår på grunn av ukyndig bruk eller skader som skyldes at apparatet har falt i gulvet. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) utelukkes fra garantien.

Garantien ytes bare hvis det kan fremlegges kvittering med påført dato fra siste salgsledd. Apparatet skal pakkes godt inn og sendes til importøren sammen med kvitteringen, eller leveres til forhandler i løpet av de 6 første månedene. Apparatet må ikke være demontert.

**FUNKSJONS**  
**12 måneder**  
**GARANTI**

Z